




Damit die Maschine gerade zieht

Alignmentmessung und –ausrichtung im Rahmen von NADCAP bzw. ASTM E1012

Joerg Bennemann, ZwickRoell Helmut Fahrenholz, ZwickRoell Markus Maier, ZwickRoell

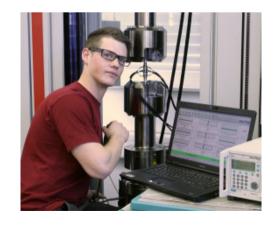

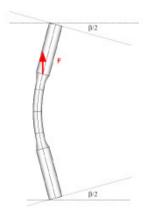

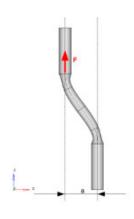





Warum Schiefzug messen?

Erklärung der Schiefzugfehler

Messsystem

Messung und Ausrichtung



Warum Schiefzug messen?

Erklärung der Schiefzugfehler

Messsystem

Messung und Ausrichtung

Warum Schiefzug messen?



Korrekt ausgerichtete Probekörper reduzieren die Messunsicherheit und sind eine Voraussetzung für die Messung von genauen Prüfergebnissen.

- Um in Laboraudit gemäß NADCAP zu bestehen, braucht man verlässliche und vergleichbare Prüfergebnisse.
- Eine gute Ausrichtung mit minimiertem Alignment ist dafür die Grundlage.
- Bei folgenden Anwendungen ist das Alignment besonders wichtig:
 - Zeitstand
 - Ermüdung
 - Spröde Werkstoffe



Quelle: www.astm.org/Standards/E1012.htm



Aerospace



Automotive



Rohmaterialhersteller



HT-Power plant





Alignmentfehler wirken sich besonders stark bei spröden Werkstoffen aus

Alignment Fehler führen zu erhöhten Randfaserdehnungen und damit zu scheinbar geringeren Festigkeiten. Beispiel: Spröder Werkstoff Dehnung . Gemessene mittlere Zugspannung Dehnung Außenfaser PB PB Lokale Probendehnung, & Innenfaser, Punkt C Gemessene mittlere Dehnung, Punkt B Dehnung der Aussenfaser, Punkt A PB = Biegung, die prozentual zu einer Längsdehnung vorliegt



Warum Schiefzug messen?

Erklärung der Schiefzugfehler


Messsystem

Messung und Ausrichtung






Winkelfehler: max. Biegedehnung in der Nähe der Einspannung

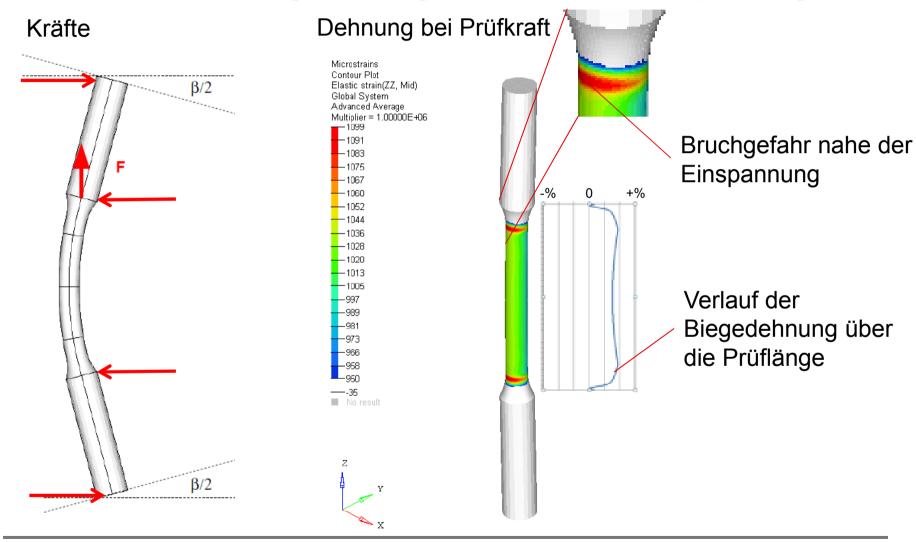





Achsversatz: max. Biegedehnung in der Nähe der Einspannung

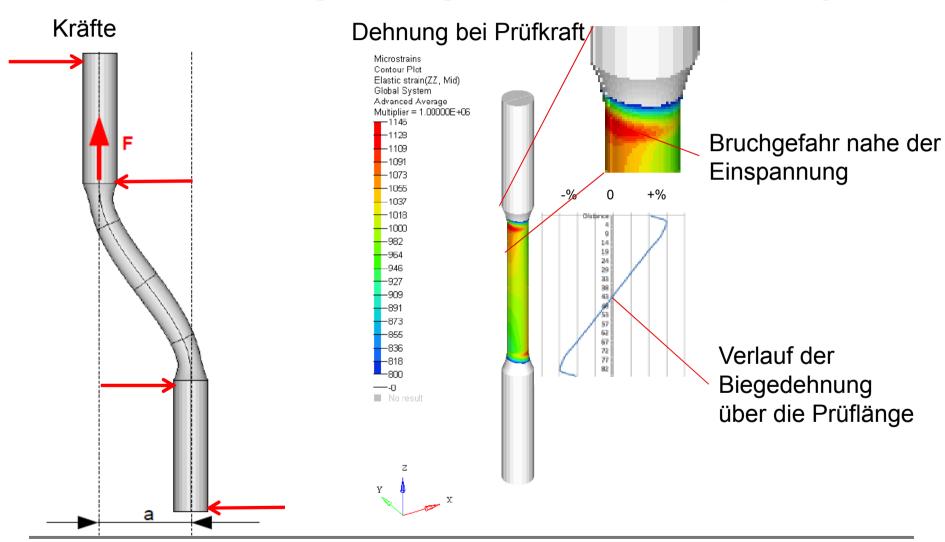

Messmethode für Ausrichtfehler



ASTM E 1012-12 führt die "alignment classification" ein

- ASTM E 1012 ab Ausgabejahr 2012 toleriert "fixed limits" bis 100µm/m für B
- Dies kompensiert den degressiven Verlauf von PB abhängig von a
- Die alignment class ergibt sich aus der gemittelten Dehnung a bis zu der das "fixed limit", bzw. dem "relative limit", das darüber hinaus eingehalten wird
- Percent bending (PB) ist noch immer Bestandteil der Norm.
- Bei der NACAP AC7122 darf der Messwert B nicht über 80µm/m bei Dehnung a von 1000µm/m sein

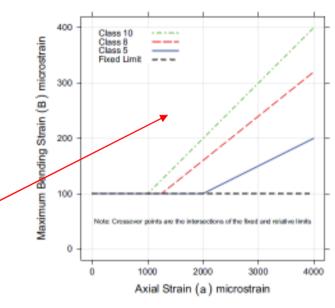


FIG. 5 Graphical Representation of Alignment Classifications

TABLE 1 Classifications of Alignment Verification

ASTM _ E1012 Classification	Maximum Bending Strain (B) not to exceed the greater of the Fixed Limit or Relative Limit		
	Fixed Limit (microstrain)	Relative Limit	
		(microstrain)	Percent Bending (PB)
5	100	(a) × 0.05	5%
8	100	$(a) \times 0.08$	8%
10	100	(a) × 0.10	10%

Maximum Bending Strain (B) calculated using equation 4, 8 or 11.

Axial Strain (a) calculated using equation 1, 6, 10 or 13.

Percent Bending (PB) calculated using equation 5, 9 or 12.

Ursachen



Inhomogene Probenbelastung hat viele Ursachen

Probenbezogen


- Ungleiche Aufleimerdicken
- Verformte Probe
- Asymmetrische Proben
- Ungleiche Lagenverteilung

Verfahrensbezogen

- Ungenaues Einspannen
- Fehlbedienung Probenhalter / Maschine



- Spannwerkzeuggeometrie
- Traversenausrichtung
- Antriebskonstruktion
- Steifigkeit / Spiel
- Ungeeignetes Spannzeug
- Spannzeugverschleiß

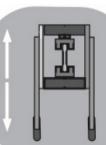

Einflüsse auf das Ergebnis




Die Probenhalter beeinflussen die Reproduzierbarkeit der

Messung

- Ungenaue Positionierbarkeit der Spannbacken verschlechtern das Messergebnis wenn das Normal gedreht wird
- Unsymmetrischer
 Probenhalteraufbau führt zu
 Biegungen bei Aufbringen von Kraft
- Ungleicher Backenverschleiß führt zu ungenauer Spannposition
- Reibungsunterschiede bei federbelasteten Keilbacken führt zu ungenauer Spannposition





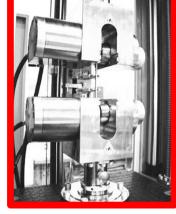









Warum Schiefzug messen?

Erklärung der Schiefzugfehler


Messsystem

Messung und Ausrichtung





Alignmentfehler werden mit einem Alignmentnormal gemessen, das aus einer metallischen Nachbildung des Probekörpers, bestückt mit 12 DMS besteht.

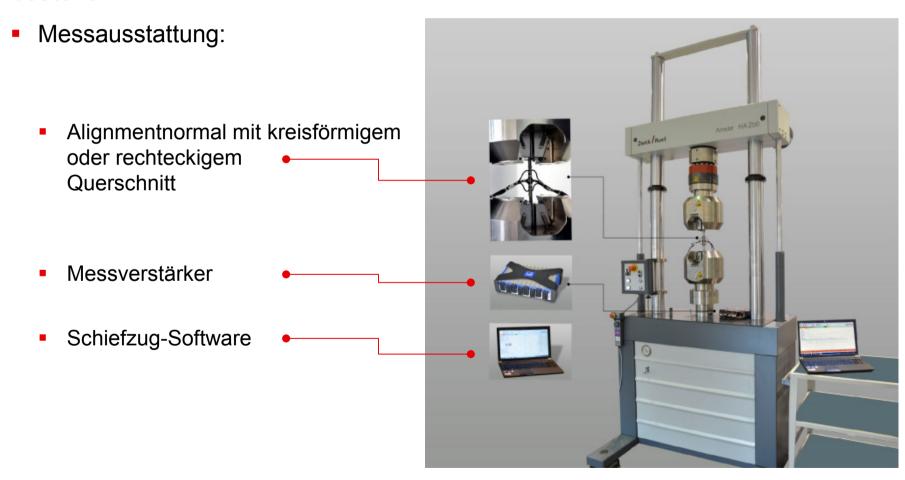


Messmethode für Ausrichtfehler



Weit verbreitet: das DMS applizierte Messnormal nach ASTM E 1012

- Nach ASTM E1012 müssen mindestens 2 Ebenen mit DMS appliziert sein, 3 Ebene ergeben eine bessere Nachvollziehbarkeit der Messergebnisse
- Nadcap Criterias AC7122 (Nicht-Metalle) schreibt zwingend 3
 Ebenen vor, sowie die Geometrie der Messkörper
- Das applizierte Messnormal muss soweit wie möglich der Geometrie der zu prüfenden Probe entsprechen (ASTM E1012 / Nadcap AC 7101(Metalle))

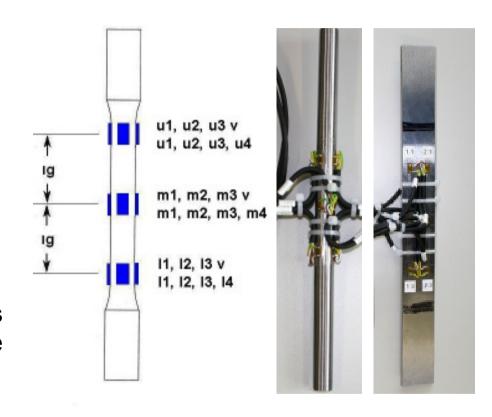





Es ist eine höchst genaue Bearbeitung und Fertigung der Alignment-Messnormale für gute Messwerte erforderlich

- Es sind Standard-Normale verfügbar, welche gemäß ASTM E1012 bzw. Nadcap 7122 gefertigt sind.
- Die mechanische Produktion der Messnormale, sowie das applizieren der DMS geschieht auf höchstem Niveau, um Fehler auszuschließen.
- Jeder einzelne Produktionsschritt ist genau festgelegt, protokolliert und nachvollziehbar.
- Ein Schutz für die DMS ist vorhanden.



Messverstärker



ZwickRoell bietet Lösungen basierend auf zwei handelsüblichen Messverstärkern

- Messverstärkersystem MGCplus, 16-Kanäle
 - 2 x 8-Kanal Messverstärker ML801B plus AP815i für Voll-, Halb- und Einzel-Messbrücken



- 16-kanaliger DMS Messbrücken-Verstärker QuantumX MX1615B
 - 16 Kanal Multi-Messsystem für Voll-, Halb- und Einzel-Messbrücken, DC und Temperatur




Schiefzugsoftware



Die intelligente ZwickRoell Alignmentsoftware basiert auf testXpert II und III. Sie führt den Bediener perfekt durch die Messaufgabe.

Die Alignmentsoftware:

- <u>führt</u> den Bediener durch den Messablauf
- <u>steuert</u> die Prüfmaschine (tCl / tCll)
- misst den Alignmentfehler
- unterstützt den Bediener beim Ausrichten der Zugachse mit Hilfe der Ausrichteinheit
- zeichnet den kompletten Verlauf der einzelnen Kennlinien auf

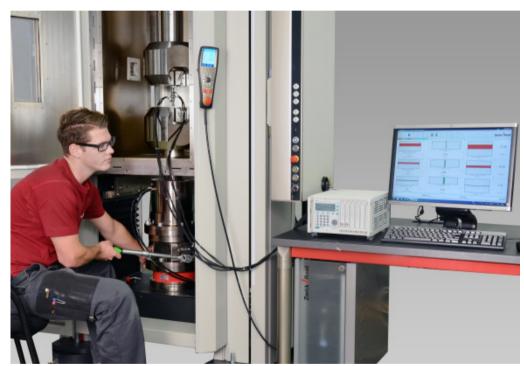



Warum Schiefzug messen?

Erklärung der Schiefzugfehler

Messsystem


Messung und Ausrichtung





Die Messungen erfolgen in einer bestimmten Reihenfolge

 Die Software leitet den Bediener mit Hilfe bestimmter Abfolgen durch das Programm.

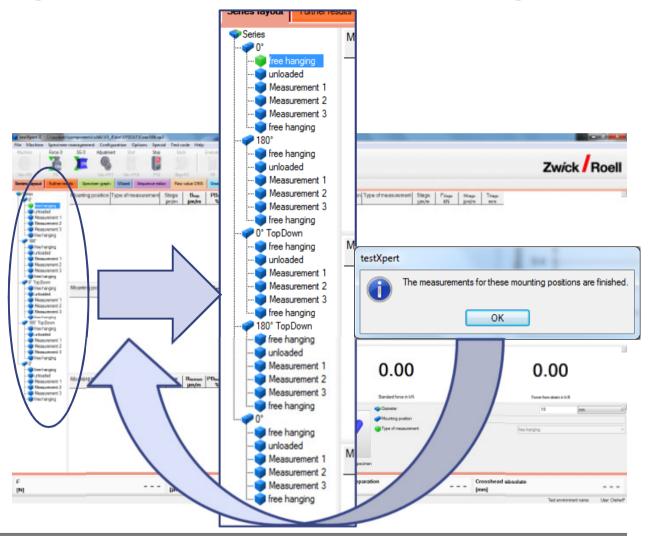

Alignment Software




Die Alignmentsoftware zeigt alle Ausrichtfehler an und gibt

Ausrichtempfehlungen

 Die Alignmentsoftware ist für testXpert II sowie für testXpert III verfügbar.

 Eine Übersicht aller Messwerte als auch eine räumliche
 Livedarstellung ist verfügbar.




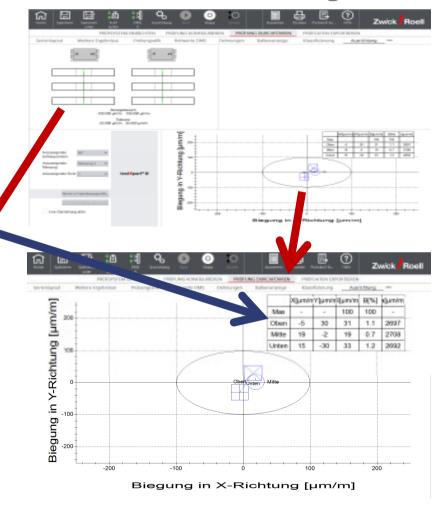


Ausrichteinheit



Mit der optionalen Ausrichteinheit werden die Probenhalter exakt zur Zugachse ausgerichtet

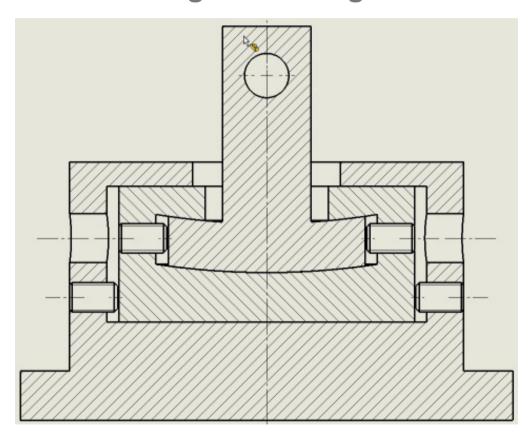

Ausrichteinheit mit Anschlusszapfen

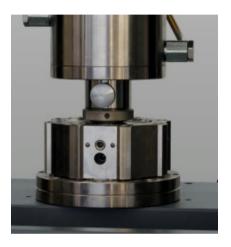

Ausrichteinheit mit Flanschanschluss



Funktionsprinzip der Ausrichteinheit






Die Alignmentsoftware zeigt live, was und wie ausgerichtet werden muss.

Es können Winkel-und Axialfehler mit der Ausrichteinheit korregiert werden.

Die Alignmentsoftware zeigt an, wie die Ausrichteinheit eingestellt werden muss um eine optimale Ausrichtung der Prüfachse sicherzustellen.

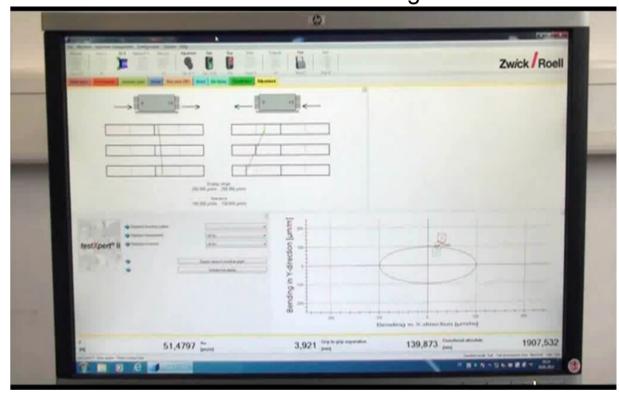



Warum Schiefzug messen?

Erklärung der Schiefzugfehler


Messsystem

Messung und Ausrichtung



Das Prüfprotokoll enthält alle Angaben, welche gemäß ASTM E1012 und Nadcap AC erforderlich sind

- Das Prüfprotokoll enthält folgende Punkte:
 - Alle Rohmesswerte
 - Alle berechneten Messwerte
 - Bild des Prüfaufbaues und der verwendeten Alignmnetprobe
 - Angaben zum Messverstärker und der Alignmentprobe
 - Grafiken zur schnellen Übersicht der Ergebnisse

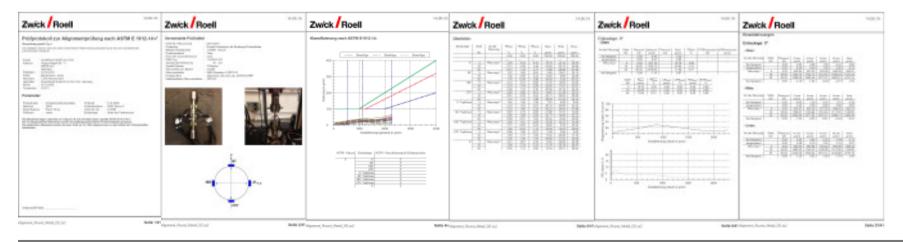






Unsere Alignmentnormale sind in einer jährlichen Messmittelüberwachung

- In der jährlichen Messmittelüberwachung werden die elektrischen sowie mechanischen Kennwerte des Messnormals überprüft.
- Das
 Alignmentmessnormal wird jährlich einem "Stresstest" unterzogen, welcher Defekte (falls vorhanden) an der Messeinrichtung aufzeigen würde.

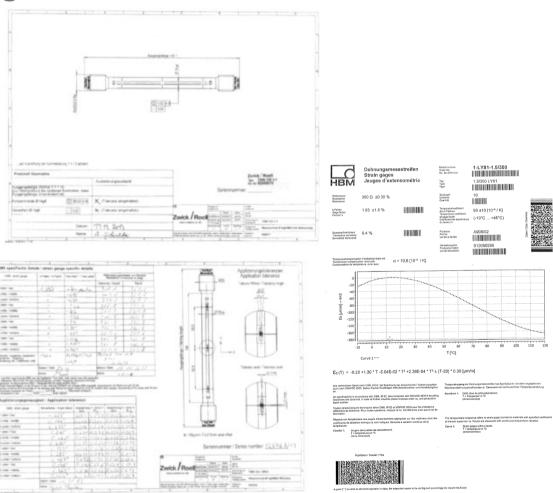



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

